
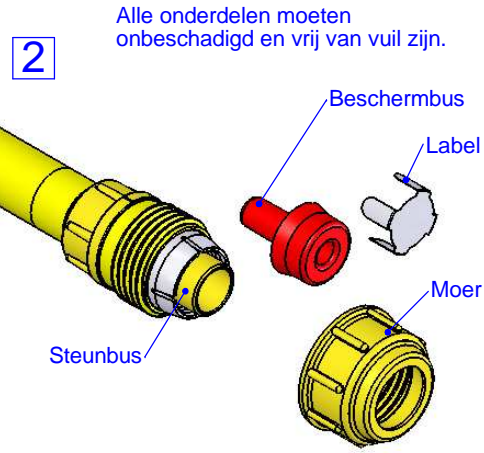


# Montage van Pe-buis 25mm en 32mm in de HSF overgangskoppeling met Cu 15mm of Cu 22mm

Montage Instructie: MI 1072



Datum: 17-12-2012

Rev.: K

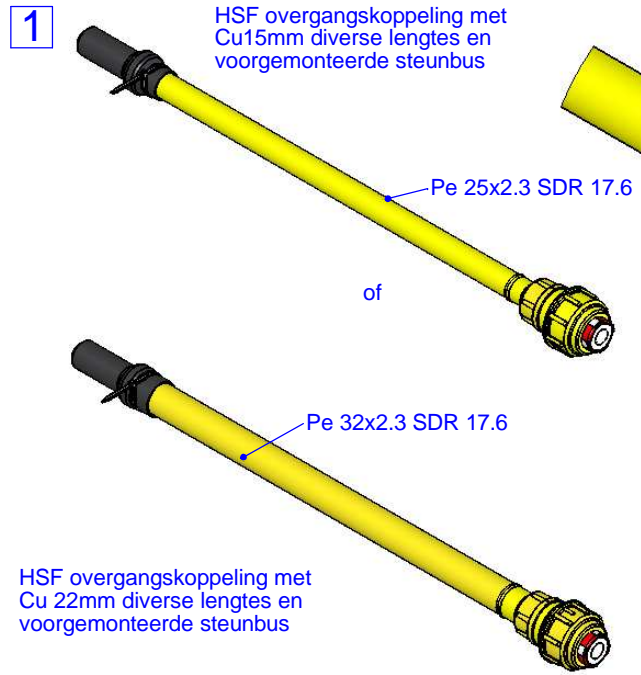

- LET OP:**
- Alvorens de PE-buis in de overgangskoppeling te monteren eerst de Peko-leiding volgens MI 1200 aan de kraanzijde bevestigen.
  - Controleer de SDR-klasse van de aan te sluiten Pe-leiding met behulp van de voorgemonteerde steunbus. (zie selectietabel SDR klasse)
  - Elke Steunbus heeft een eigen kleurcode.
  - Draai de Moer van de koppeling af en verwijder de Beschermbus en het Label, zonder de andere onderdelen te demonteren.
  - Draai de Moer 2 slagen op de koppeling.

- 3**
- Aansluitleiding haaks inkorten.
  - Aansluitleiding aanschuiven.
  - Merkstreep plaatsen (dunne lijn) op de aangegeven afstand vanaf voorzijde.

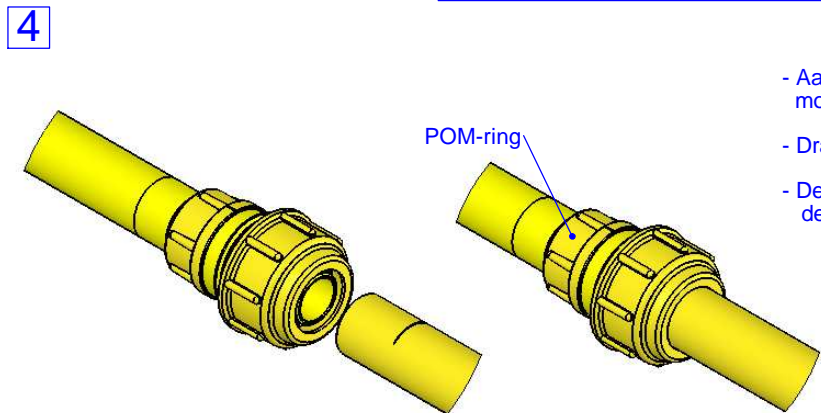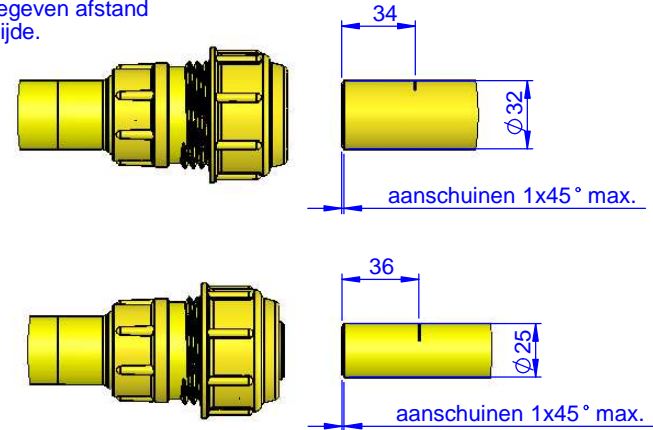

- Aansluitleiding in de koppeling monteren.
- Draai de Moer handvast aan.
- De merkstreep mag niet buiten de koppeling zichtbaar zijn.

Selectietabel SDR klasse

Kleur rood PEKO met Cu15 en Steunbus 25x2 SDR 17.6 OUD	Kleur rood PEKO met Cu22 en Steunbus 25x2 SDR 17.6 OUD
Kleur geel PEKO met Cu15 en Steunbus 25x2.3 SDR 17.6	Kleur geel PEKO met Cu22 en Steunbus 25x2.3 SDR 17.6
Kleur rood PEKO met Cu15 en Steunbus 32x2 SDR 17.6 OUD	Kleur rood PEKO met Cu22 en Steunbus 32x2 SDR 17.6 OUD
Kleur geel PEKO met Cu15 en Steunbus 32x2.3 SDR 17.6	Kleur geel PEKO met Cu22 en Steunbus 32x2.3 SDR 17.6
Kleur grijs PEKO met Cu15 en Steunbus 32x3 SDR 11	Kleur grijs PEKO met Cu22 en Steunbus 32x3 SDR 11